

ERA.T-76.1.10236

A-35



EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHTUSKOMITEE
VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

OBJEKT: Tallinn, Suur-Karja 9

ŠIFFER NR. _____

TELLIJA: Vanalinna Elamute Eksploatatsiooni
Valitsus

TEOSTAJA: Vabariiklik Restaureerimisvalitsus


Suur-Karja 9 elamu

välisukse restaureerimise

protokoll.

Juhataja: H. Loog
Peainsener: _____
Peaarhitekt: _____
Juhataja asetäitja: T. Eril
Projekt-jaoskonna juhataja: _____

Peaspetsialist ajaloo alal: _____
Peaspetsialist arhitektuuri alal: _____
Projekti peainsener: O. Vasar
R. Tauts
Objekti autor: _____

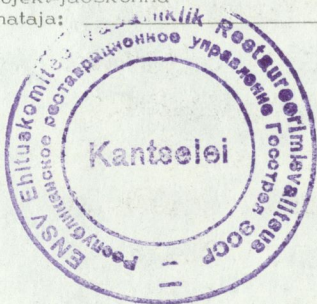

TALLINN 197 8

2

V A B A R I I K L I K R E S T A U R E E R I M I S -
V A L I T S U S

KUNSTITEOSE RESTAUREERIMISPROTOKOLL NR.....

TEOSE NIMETUS:	elamu välisuks
MATERJAL JA TEHNIKA:	okaspuit
MÕÕTMED:	2,170x1,400 framuug 1,400x900
AUTOR:	teadmata
ASUKOHT JA VALDAJA:	Tallinn, Suur-Karja 9, VEEV
RESTAURAATOR:	Juhan Põdra ja Rein Tauts

Seisund enne restaureerimist:

Ukse seisundi määramist enne värvikihtide eemaldamist (8 kihti) võib hinnata keskmiseks.

Fassaadi poolsel küljel võib täheldada järgmise defekte: vasakpoolsel ukse tahvil puudub alumise tahvli alumine profiiliist; ja on paigaldatud mingi juhuslik piluliist. Kahe tahvli vaheline profileeritud karniis on kulunud ja kannab mehhaanilisi vigastusi. Sama võib öelda ka jalapakkude kohta. Parempoolsel ukse poolel on jalapakke hoopis erineva profileeringuga kui vasakpoolsel uksele. Ukse pinnal on näha suure killu eemaldamise jälge. Vasakpoolsel uksele on alumise tahvli profiilid kulunud ja kuuluvad praktiliselt väljavahetamisele.

Puudub korralik käepide ja lukk. Hingede lahtikoksumise tagajärjel on parempoolne uks võrreldes vasakuga vajunud. Uugidel on näha vanu kellanuppe ja ebatarvilikke juhtmeid. Säilinud on tõmbevedru kinnitused. Framuugiaken on ilma vigastusteta, kuid ka paksu värvikihi all. Ukse rõhtvahepuu on tappidest lahti. Seespoolt nüst puuduvad ülemine ja alumine riiiv sulustatud naelte abil.

On mitmeid kohti, mis kuuluvad väljavahetamisele. Nendeks on: luku pesa ja selle vastus; parema uksepoole vasak alumine nurgatapp; vasakul uksepoolel mõlemad alusnurgad.

Samuti tuleb sisse liimida alumise ja ülemise sisselastud riivide kohad. Nimetatud riivid puuduvad.

Restaureerimis käigus tehtud tööd:

Esmaseks ülesandeks oli värvikihtide mahavõtmine ja värvi sondaž. Aluskihiks oli kahesugune, erineva tumedusastmega aaderdus. Aluskrundiks oli kasutatud rohekas-beeži tooni. Järgnevalt - ukse pinnalt naelte ja muude metallist esemete eemaldamine.

Asendusükkidena sai restaureeritud kaks alumise ja ülemise tahvlivahelist karniisi.

Uute osadena sai valmistatud neli prossi; vasaku- ja parempoolse ukse alumiste tahvlite profiilid; mõlema ukse ja-lapakud ning uus sulgpilukatteliist. Parempoolsele uksele on sisseliimitud uued hingekohad, millega mõlemad uksepooled sai viidud ühele kõrgusele.

Piitade puhastamise käigus sai eemaldatud vanad kella-nupud, juhtmed ja metallesemed. Enne framuugi paigaldamist kinnitati rõhtvahepuu ja pesti framuugi klaas. Sepised on puhastatud galvaanilisel menetlusel.

Uksele on lisatud kaks riivi, töökorda on tehtud lukk ja täielikult restaureeritud käepide. Uks on krunditud kuuma värnitsaga ja pahteldatud. Lõppviimistluseks on kruntvärville kantud kahekordne beežikas-rohelistes toonides õlivärv.

Koostanud: R. Tauts

