



EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHTUSKOMITEE

VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

ERA.T-76.1.10234

A-33

OBJEKT: Tallinn, Suur-Karja 11

ŠIFFER NR. \_\_\_\_\_

TELLIJA: Vanalinna Elamute Eksploatatsiooni Valitsus

TEOSTAJA: Vabariiklik Restaureerimisvalitsus

Suur-Karja 11 välisukse  
restaureerimise protokoll.

Juhataja: \_\_\_\_\_

Peainsener: H. Loog

Peaarhitekt: \_\_\_\_\_

Juhataja asetäitja: E. Erilt


Projekti ja oskema juhataja: \_\_\_\_\_

Peaspetsialist ajaloo alal: \_\_\_\_\_

Peaspetsialist arhitektuuri alal: \_\_\_\_\_

Projekti peainsener: O. Vasar

Objekti autor: \_\_\_\_\_

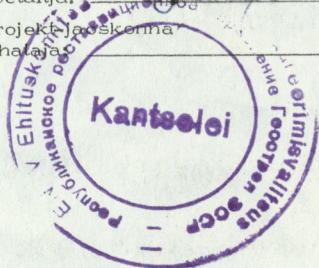

TALLINN 1977

VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

Kunstiteose restaureerimisprotokoll

Teose nimetus: Elumaja välisuks  
 Materjal ja tehnika: okaspuit - mänd  
 Mõõtmed: 2,72 x 1,44 Framuugi aken 0,90 x  
 x 1,44 m  
 Autor: Andmed puuduvad  
 Asukoht ja valdaja: Tallinn, Suur-Karja 11 Vanalinna EEV  
 Restauraator: Sikk Alvar, Siim Peeter  
 Seisundi kirjeldus enne restaureerimist:

Uks on mehhaaniliste vigastuste poolest raskest seisukorras.

Värvikihtide eemaldamisel tuli ilmsiks kaheksakordne kattedkiht. Originaalvärviks on punakas-pruun.

Uksel on kasutatud erinevatel aegadel mitmesuguseid lukke, seepärast tuleb luku kohas asendada raampuu tükk 52 x 6,5 cm. Mõlemal uksel on alumised raampuu nurgad (tapid) pehkinud. Tapid on vaja asendada uutega.

Vasakpoolisel uksel puudub alumise tahvli üks keeruline profiilliist. Liist tuleb lõigata uus. Parempoolse ukse jalapakk on tugevasti mehhaaniliselt vigastatud. Jalapaku alumine osa 6,5 cm ulatuses tuleb välja vahetada.

Ukse välisilme parandamiseks sulgeda üks postkasti ava (20 x 8 cm).

Ukse pilu katteliist on mehhaaniliselt tugevasti

kannatada saanud ja vajab ka asendamist. Lengil asub üks mittekasutatav kellanupp, see tuleb eemaldada ja teha asendustükk.

Framuugiaken on oma konstruktsioonilt säilinud kõige paremini, meh.vigastusi ja mädanikku pole. Vahetada tuleb klaasid, kuna nad on pragunenud ja lohaka värvimise tagajärjel tugevasti määrdunud.

Lisad:

Restaureerimise käigus teha:

1. Eemaldada vana värv
2. Asendada puuduvad ja vigastatud osad
3. Modelleerida puidumastiksiga profiilidel puuduvad osad
4. Kaks korda immutada puit kuuma värnitsaga
5. Pahteldada pahtel-kitiga
6. Lihvida liigne pahtel maha
7. Katta kruntvärviga
8. Värvida toon-toonis kaks korda kahe pruuni värviga
9. Lengide ja framuugiaknaga teha läbi samad operatsioonid (punkt 1-8)
10. Paigaldada uks ette

Koostanud: P.Siim



